

Gegenstand: Austausch der Befestigungsschrauben des QR-Verbinders an der Spinne

Betroffen: TWIN ASTIR (incl. Trainer) 3000 - 3291  
GROB G 103 "TWIN II" 3501 - 3729  
(incl. ACRO)

Dringlichkeit: Bei allen Werknummern im Rahmen der Jahresnachprüfung

Vorgang: Zur Verhütung von Falschmontagen der Befestigungsschrauben am QR-Verbinder wurde im Rahmen der TM 315-38 ein Warn-Schild auf den QR-Hebel (103-4222) geklebt. Diese Übergangslösung wird jetzt ersetzt, indem die bisherigen, von unten nach oben montierten Befestigungsschrauben durch speziell konstruierte Gabelkopfmutter und LN-Schrauben ausgetauscht werden.

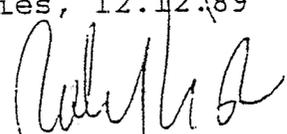
Maßnahmen: 1. Maßnahme  
Entfernen des im Rahmen der TM 315-38 angebrachten Schildes  
2. Maßnahme  
Einbau der neuen Gabelkopfmutter

Material: Das Material ist kostenlos beim Hersteller zu beziehen.

Gewicht und Schwerpunktlage: Kein Einfluß

Hinweise: Die Maßnahmen 1 und 2 können von einer sachkundigen Person gemäß Arbeitsanleitung Nr. 315-38/1 durchgeführt werden. Die Durchführung der TM 315-38/1 ist von einem Prüfer Klasse 3 mit entsprechender Berechtigung im Bordbuch zu bescheinigen.

Mattsies, 12.12.89

  
gez. i.A. R. Rischer  
(Musterprüfleitstelle)

LBA anerkannt:

28. Dez. 1989





P.S.: Falls Sie Ihr Segelflugzeug inzwischen weiterverkauft haben, bitten wir Sie, diese Mitteilung umgehend an den neuen Besitzer weiterzuleiten und uns seine Anschrift mit Angabe der Werknummer mitzuteilen.